

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 297 05 185 U 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**B 23 B 31/117**

②1	Aktenzeichen:	297 05 185.7
②2	Anmeldetag:	21. 3. 97
④7	Eintragungstag:	19. 6. 97
④3	Bekanntmachung im Patentblatt:	31. 7. 97

⑦3 Inhaber:  
Hauser, Hermann, 79331 Teningen, DE

⑦4 Vertreter:  
Patent- und Rechtsanwaltssozietät Schmitt,  
Maucher & Börjes-Pestalozza, 79102 Freiburg

⑤4 Vorrichtung zum Aufheizen eines Werkzeughalters

DE 297 05 185 U 1


DE 297 05 185 U 1

BEST AVAILABLE COPY

Hermann Hauser  
Otto-Lilienthal-Straße 4  
79331 Teningen

Dreikönigstraße 13  
D-79102 Freiburg i. Br.

Telefon (07 61) 70 67 73  
Telefax (07 61) 70 67 76



20.03.1997 Mr/ne/be

### Vorrichtung zum Aufheizen eines Werkzeughalters

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aufheizen eines zu einem Werkzeug-Spannfutter gehörenden - bzw. mit diesem verbundenen - Werkzeughalters, welches Werkzeug-Spannfutter ein in eine Werkzeugmaschine einsetzbares Kupplungsteil und den z.B. zylindrischen oder konischen Werkzeughalter mit einer koaxialen Paßbohrung zur Aufnahme des Schaftes eines auswechselbaren Werkzeuges - z.B. eines Bohrers, Fräasers oder dergleichen spanabhebenden Werkzeuges - aufweist, wobei die Vorrichtung eine Heizung zum Aufheizen und Dehnen des Werkzeughalters und seiner Paßbohrung aufweist.

Derartige Vorrichtungen sind in der Praxis bekannt und dienen dazu, den Werkzeughalter eines Werkzeug-Spannfutters aufzuheizen und dadurch insbesondere die Paßbohrung derart zu dehnen, daß das nicht geheizte, sondern demgegenüber kühlere Werkzeug einfach und leichtgängig eingesteckt werden kann und nach dem anschließenden Abkühlen des Werkzeughalters durch dessen Schrumpfung befestigt ist.

Beispielsweise ist eine Vorrichtung bekannt, bei welcher zum Aufheizen ein Heißluftgebläse vorgesehen ist, mit welchem heiße Luft gegen den Teil des Werkzeug-Spannfutters geblasen wird, das durch die Erwärmung aufgedehnt werden soll, um anschließend die Schrumpfbefestigung des Werkzeuges durchführen zu können. Dies ist

aufwendig und relativ langwierig, weil Luft die Wärme schlecht überträgt, so daß sich insgesamt auch ein ungünstiger Wirkungsgrad ergibt. Außerdem besteht die Gefahr einer ungleichmäßigen Erwärmung.

5 Es ist ferner bekannt, den aufzuheizenden Teil des Werkzeug-Spannfutters der Wirkung einer Gasflamme auszusetzen, wobei das Werkzeug-Spannfutter relativ zu dieser Gasflamme gedreht wird. Es ist also eine Drehvorrichtung erforderlich und vor allem findet die Aufheizung mittels einer offenen Flamme statt, was in vielen  
10 Betrieben unerwünscht ist. Außerdem kann es durch eine offene Gasflamme an dem Werkzeughalter zu erheblichen Wärmespannungen und unter Umständen sogar zu einer zu starken Erwärmung kommen, die ggfs. zu Gefügeänderungen an dem Werkzeughalter führen kann.

15 Bei diesen bisher bekannten Vorrichtungen und Methoden ist auch als ungünstig anzusehen, daß die erneute Aufheizung des Werkzeughalters zum Entnehmen des Werkzeuges relativ lange dauert und daß Werkzeug miterwärmt wird, so daß relativ hohe Trennkräfte erforderlich wären.

20

Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die einfach zu handhaben ist, eine schnelle und gezielte sowie möglichst präzise Aufheizung insbesondere nur des Werkzeughalters sowohl beim Einfügen als auch beim Lösen  
25 des Werkzeuges ermöglicht, ohne daß dieses selbst in nennenswerter Weise mitaufgeheizt wird, so daß auch die Trennung von Werkzeughalter und Werkzeug vereinfacht wird.

Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß die Vorrichtung einen  
30 Einsatz mit einer paßgenauen Innenöffnung zur Aufnahme und flächigen Berührung der Außenseite des Werkzeughalters aufweist, daß dieser Einsatz aus einem gut wärmeleitenden Werkstoff oder Metall besteht und mit der Heizung beheizbar ist.

35 Der Werkzeughalter eines Werkzeug-Spannfutters kann also paßgenau

in einen Einsatz eingefügt und dort flächig berührt und beaufschlagt werden, so daß die über diesen Einsatz übertragene Heizenergie gleichmäßig, schnell und gezielt sowie in gewünschter Dosierung auf den Werkzeughalter übertragen werden kann. Er kann sich also mit einer weitgehend vorbestimmten Geschwindigkeit aufgrund der aufgebrachten Wärme ausdehnen, so daß sich eine weitgehend gleichmäßige Vergrößerung seiner Paßbohrung für das Werkzeug ergibt. Dieses kann entsprechend schnell und einfach eingesetzt werden, so daß es bei der nachfolgenden Abkühlung auch eine gleichmäßige und feste Verbindung durch diesen Schrumpfungsprozeß erhält. Eine offene Flamme wird ebenso vermieden wie eine relativ aufwendige Erwärmung mittels Heißluft.

Besonders günstig ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung der Werkzeugwechseldurchführbar, weil die Erwärmung des Werkzeughalters mittels des anliegenden Einsatzes das Werkzeug praktisch nicht erreicht, bevor der Werkzeughalter nicht genügend aufgeheizt ist, was dann aber bereits zu einem Spalt zwischen diesem Werkzeughalter und dem Werkzeug führt und das Werkzeug gegenüber dem Werkzeughalter isoliert. Eine Miterwärmung des Werkzeuges ist also weitestgehend ausgeschlossen oder nur in sehr geringem Umfange möglich, so daß die Schrumpfverbindung schnell und effektiv gelöst werden kann.

Zum Beheizen des Einsatzes und damit des Werkzeughalters kann eine elektrische Heizung vorgesehen sein. Diese erlaubt eine besonders gleichmäßige und nach außen isolierte Wärmeübertragung auf den Einsatz.

Dabei kann eine zweckmäßige und einfache Ausgestaltung darin bestehen, daß die Heizung an der Außenseite des Einsatzes etwa konzentrisch zu seiner Innenöffnung angeordnet und insbesondere als Heizspirale oder bevorzugt als elektrisches Heizband ausgebildet ist. Vor allem ein Heizband kann durch direkte Berührung der Außenseite des Einsatzes die Heizenergie effektiv und schnell auf diesen Heiz-Einsatz übertragen. Die Heizenergie wird also nicht -

wie bei Verwendung einer Gasflamme - unmittelbar auf den Werkzeughalter selbst aufgebracht, sondern mittels des Einsatzes flächig, gezielt und gleichmäßig übertragen. Dabei wird die elektrische Heizung selbst gleichzeitig durch den Einsatz gegenüber dem Werkzeughalter abgeschirmt, kann also nicht durch das Einfügen und Lösen des Werkzeughalters beschädigt werden.

Die Innenöffnung kann zweckmäßigerweise durch den gesamten Einsatz verlaufen und nach beiden Seiten offen sein. Dadurch ist eine Beaufschlagung von Werkzeughaltern von unterschiedlicher Länge möglich.

Ferner kann der Einsatz lösbar und austauschbar in einem Gehäuse der Vorrichtung angeordnet sein. Dadurch ist es möglich, wahlweise Einsätze mit Innenöffnungen unterschiedlicher Abmessungen für unterschiedlich bemessene Werkzeughalter in derselben Vorrichtung zu verwenden.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung von erheblicher Bedeutung und zur Beschleunigung des durchzuführenden Arbeitsganges kann darin bestehen, daß der Einsatz und das ihn haltende Gehäuse, ggfs. auch die Heizung, in einer Längsmittel- oder Durchmessersebene, in der auch die Mittelachse der Aufnahmeöffnung verläuft, geteilt ist und die Teile des Einsatzes und seines Gehäuses voneinander trennbar oder auseinander bewegbar sind. Dies erlaubt es, den Einsatz in noch warmem Zustand von dem erwärmten Werkzeughalter zu trennen, obwohl die beiden Teile durch die Wärmedehnung des Werkzeughalters zunächst auch eine Art Schrumpfverbindung miteinander eingehen. Diese kann durch das Öffnen des Einsatzes trotz der Erwärmung problemlos gelöst werden.

Möglichkeiten dieser Trennbarkeit der Einzelteile des Einsatzes sind in Anspruch 7 angegeben und sehen entweder eine Verschwenkung der beiden Einsatzteile relativ zueinander oder aber eine Schiebeführung zum Auseinanderschieben dieser Teile vor.

Der Einsatz, seine Heizung und das Gehäuse können einen Handgriff aufweisen, durch welchen ggfs. auch die Stromleitung für die elektrische Heizung geführt ist. Dies ermöglicht es dem Benutzer, schnell an unterschiedlichen Maschinen oder Werkzeugmaschinen die dort jeweils vorhandenen Werkzeug-Spannfutter und deren Werkzeughalter zu bearbeiten bzw. Werkzeuge aus diesen Haltern herauszunehmen und gegen andere Werkzeuge zu ersetzen.

Es ist aber auch möglich, daß die Vorrichtung als stationäres Gerät ausgebildet ist insbesondere dann, wenn viele Werkzeugwechsel anfallen und sich eine zentrale Bearbeitung dieser Werkzeugwechsel lohnt.

Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:

Fig. 1 in schaubildlicher und teilweise aufgebrochener Darstellung eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Aufheizen des Werkzeughalters eines Werkzeug-Spannfutters mit Hilfe eines eine Innenöffnung aufweisenden, außenseitig elektrisch beheizbaren Einsatzes, der in Gebrauchsstellung mit der Innenseite seiner Innenöffnung die Außenseite des Werkzeughalters eines Werkzeug-Spannfutters flächig berührt,

Fig. 2 eine Draufsicht der Vorrichtung gem. Fig. 1 in Schließstellung,

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Draufsicht der Vorrichtung in Offenstellung, bei welcher eine Hälfte des Einsatzes und des diesen aufnehmenden Gehäuses relativ zu dem anderen verschwenkt ist,

Fig. 4 eine Draufsicht einer abgewandelten Ausführungsform der

erfindungsgemäßen Vorrichtung in Schließstellung und

Fig. 5 eine Draufsicht der Vorrichtung gem. Fig. 4, bei welcher eine Hälfte des Einsatzes und seines Gehäuses relativ zu der anderen in axialer Richtung des Handgriffes in eine Offenstellung verschoben ist.

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung dient zum Aufheizen eines zu einem nicht dargestellten Werkzeug-Spannfutter gehörenden Werkzeughalters. Derartige Werkzeug-Spannfutter haben bekanntermaßen ein in eine Werkzeugmaschine einsetzbares Kupplungsteil und den davon getragenen und damit verbundenen, z. B. zylindrischen oder konischen Werkzeughalter mit einer koaxialen Paßbohrung zur Aufnahme des Schaftes eines auswechselbaren Werkzeuges, z.B. eines Bohrers oder Fräasers.

Die Vorrichtung 1 weist eine Heizung 2 zum Aufheizen und dadurch auch zum Aufdehnen des Werkzeughalters und seiner Paßbohrung auf, so daß deren Innendurchmesser vergrößert wird. Dies ermöglicht es, den Schaft des nicht aufgewärmten Werkzeuges leichtgängig in diese Paßbohrung einzusetzen, so daß durch die anschließende Abkühlung eine Schrumpfverbindung entsteht, die in gleicher Weise später durch erneutes Aufheizen des Werkzeughalters wieder gelöst werden kann.

Vor allem in Fig. 1 erkennt man, daß die Vorrichtung 1 einen Einsatz 3 mit einer paßgenauen Innenöffnung 4 zur Aufnahme und flächigen Berührung der Außenseite des erwähnten Werkzeughalters aufweist, wobei dieser Einsatz 3 zweckmäßigerweise aus einem die Wärme gut leitenden Werkstoff, bevorzugt aus Metall, z.B. einer Aluminiumlegierung, besteht und mit der Heizung 2 beheizbar ist. In Fig. 1 ist durch das elektrische Kabel bzw. die Stromleitung 5 verdeutlicht, daß zum Beheizen des Einsatzes 3 und damit des Werkzeughalters eine elektrische Heizung 2 vorgesehen ist. Diese Heizung 2 ist gem. Fig. 1 an der Außenseite des Einsatzes 3 etwa konzentrisch zu dessen Innenöffnung 4 angeordnet und z.B. als

Heizspirale oder als elektrisches Heizband ausgebildet, welches ggfs. unmittelbar an der Außenseite des Einsatzes 3 anliegen kann, um die Heizenergie bestmöglich auf den Einsatz 3 und damit auch auf den Werkzeughalter zu übertragen.

5

Dabei ist vorgesehen, daß die Innenöffnung 4 durch den gesamten Einsatz 3 verläuft, also nach beiden Seiten offen ist, so daß ggfs. der Werkzeughalter auch etwas überstehen könnte. Dies ist allerdings im Ausführungsbeispiel gem. Fig. 1 durch eine Verengung 6 am engeren Ende der in diesem Falle konischen Innenöffnung 4 verhindert, die gleichzeitig als Anschlag für den Werkzeughalter dienen kann.

10

Der Einsatz 3 kann mittels eines Bajonettverschlusses lösbar und austauschbar in einem Gehäuse 7 der Vorrichtung 1 angeordnet sein.

15

Vor allem in den Fig. 2 bis 5 erkennt man die zu dem Bajonettverschluß gehörenden und an einem Ende erweiterten Lochungen 8 des Gehäuses 7, die mit entsprechenden Vorsprüngen 9 an dem Einsatz 3 in bekannter Weise zusammenwirken. Da der Einsatz 3 das Gehäuse 7 gem. Fig. 1 nach unten etwas überragt, kann er leicht erfaßt und soweit verdreht werden, daß die Haltevorsprünge 9 durch die Erweiterungen der Lochungen 8 bewegt werden können. In den Zeichnungen befindet sich der Einsatz 3 in seiner Befestigungsstellung. Diese Austauschbarkeit ermöglicht die Verwendung von Einsätzen 3 mit unterschiedlich bemessenen Innenöffnungen 4, so daß also eine Anpassung an unterschiedliche Werkzeughalter schnell und einfach möglich ist.

20

25

In den Fig. 2 bis 5 ist dargestellt, daß der Einsatz 3 und das ihn haltende Gehäuse 7 sowie auch die Heizung 2 in einer Längsmittel- und Durchmesserebene, in der auch die Mittelachse der Aufnahmeöffnung 4 verläuft, geteilt ist und die beidseits dieser Trennebene befindlichen Teile des Einsatzes 3 und seines Gehäuses 7 mit der Heizung 2 voneinander trennbar oder auseinander bewegbar sind.

30

35

Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 bis 3 ist am Rand des



Einsatzes 3 oder seines Gehäuses 7 mit Abstand dazu ein Gelenk 10 oder Scharnier angeordnet, dessen Achse parallel zur Mittelachse der Innenöffnung 4 verläuft und um welche eines der Teile des Einsatzes 3 und des zugehörigen Gehäuses 7 mit Teil der Heizung 2 relativ zu dem anderen verschwenkbar ist, was durch den Vergleich der Figuren 2 und 3 deutlich wird. Der verschwenkbare Teil hat dabei einen Schwenkgriff 11, der relativ zu einem Handgriff 12 des gesamten Handgerätes, als welches die Vorrichtung 1 im Ausführungsbeispiel ausgebildet ist, verschwenkt werden kann.

10 In den Fig. 4 und 5 ist eine abgewandelte Ausführungsform dargestellt, bei welcher die Trennebene gegenüber der des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 bis 3 um 90° verdreht vorgesehen ist, also quer zu dem Handgriff 12 verläuft. Dabei ist eine schematisiert angedeutete Schiebeführung 13 jeweils beidseits der 15 Mitte an einander gegenüberliegenden Stellen vorgesehen, mittels welcher ein Teil des Einsatzes 3 und des zugehörigen Gehäuses 7 sowie auch der darin enthaltenen Heizung 2 relativ zu dem anderen in Richtung von dem Handgriff 12 weg verschiebbar ist.

20 Man erkennt in den Fig. 3 und 5, die jeweils die geöffnete Lage darstellen, daß durch diese Maßnahmen die Innenöffnung 4 jeweils zu erweitert wird, daß eine Trennung des erwärmten Werkzeughalters von dem Einsatz 3 und damit ein Lösen aus der Vorrichtung 1 möglich ist, obwohl durch diese Erwärmung der Werkzeughalter aufgrund seiner 25 Dehnung eine entsprechend feste Verbindung mit dem Einsatz 3 eingeht. Diese feste Verbindung wird durch die Trennung des Einsatzes 3 gelöst, so daß der erwärmte Werkzeughalter trotzdem freigegeben werden kann.

30 Die Vorrichtung 1 weist den schon erwähnten Handgriff 12 auf, durch welchen die ebenfalls schon erwähnte Stromleitung 5 für die elektrische Heizung 2 geführt ist, d.h. die in den Ausführungsbeispielen dargestellte Vorrichtung 1 ist als Handgerät gestaltet. 35 Sie könnte aber auch als stationäres Gerät ausgebildet sein.

Insgesamt ergibt sich eine Vorrichtung 1, mit der der Werkzeughalter eines Werkzeug-Spannfutters schnell und effektiv durch flächige Berührung mit einem als Einsatz 3 ausgebildeten Wärmekörper erreicht werden kann, ohne daß eine offene Flamme oder ein aufwendiges Heizgebläse erforderlich sind. Gleichzeitig kann dadurch vor allem das Aufwärmen des Werkzeughalters zum Lösen eines Werkzeuges effektiver gestaltet werden, weil eine Miterwärmung des Werkzeuges praktisch ausgeschlossen ist, denn die Wärme des Einsatzes wird zunächst gezielt und praktisch ausschließlich ausschließlich auf einen solchen Werkzeughalter gerichtet, so daß dieser seine Aufdehnung erfährt, bevor das Werkzeug selbst nennenswert erwärmt und gedehnt wird, so daß es entsprechend schnell aus der Vorrichtung 1 und ihrem Einsatz 3 gelöst werden kann.

/Ansprüche

### Ansprüche


1. Vorrichtung (1) zum Aufheizen eines zu einem Werkzeug-Spannfutter gehörenden Werkzeughalters, welches Werkzeug-Spannfutter ein in eine Werkzeugmaschine einsetzbares Kupplungsteil und den zum Beispiel zylindrischen oder konischen Werkzeughalter mit einer koaxialen Paßbohrung zur Aufnahme des Schaftes eines auswechselbaren Werkzeuges aufweist, wobei die Vorrichtung (1) eine Heizung (2) zum Aufheizen und Dehnen des Werkzeughalters und seiner Paßbohrung aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vorrichtung (1) einen Einsatz (3) mit einer paßgenauen Innenöffnung (4) zur Aufnahme und insbesondere flächigen Berührung der Außenseite des Werkzeughalters aufweist, daß der Einsatz (3) aus einem wärmeleitenden Werkstoff oder Metall besteht und mit der Heizung (2) beheizbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zum Beheizen des Einsatzes (3) und damit des Werkzeughalters eine elektrische Heizung (2) vorgesehen ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizung (2) an der Außenseite des Einsatzes (3) etwa konzentrisch zu seiner Innenöffnung (4) angeordnet und insbesondere als Heizspirale oder elektrisches Heizband ausgebildet ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenöffnung (4) durch den gesamten Einsatz (3) verläuft und nach beiden Seiten offen ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz (3) lösbar und austauschbar in einem Gehäuse (7) der Vorrichtung (1) angeordnet ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daß der Einsatz (3) und das ihn haltende Gehäuse (7), gegebenenfalls auch die Heizung (2), in einer Längsmittel- oder Durchmesserebene, in der auch die Mittelachse der Aufnahmeöffnung (4) verläuft, geteilt ist und die Teile des Einsatzes (3) und seines Gehäuses (7) voneinander trennbar oder auseinander bewegbar sind.


7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß am Rand des Einsatzes (3) oder seines Gehäuses (7) ein Gelenk oder Scharnier angeordnet ist, dessen Achse parallel zur Mittelachse der Innenöffnung (4) verläuft und um welche wenigstens eines der Teile des Einsatzes (3) und des entsprechenden Gehäuses (7) relativ zu dem anderen verschwenkbar ist, oder daß eine Schiebeführung vorgesehen ist, mittels welcher der eine Teil des Einsatzes (3) und des zugehörigen Gehäuses (7) relativ zu dem anderen verschiebbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz, seine Heizung und das Gehäuse einen Handgriff (12) aufweisen, durch welchen gegebenenfalls auch die Stromleitung (5) für die elektrische Heizung (2) geführt ist.


9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie als stationäres Gerät ausgebildet ist.

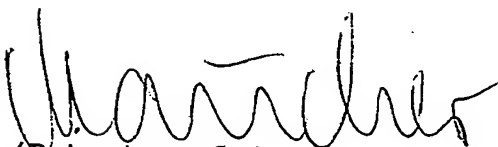  
(Patentanwalt)

21.03.97

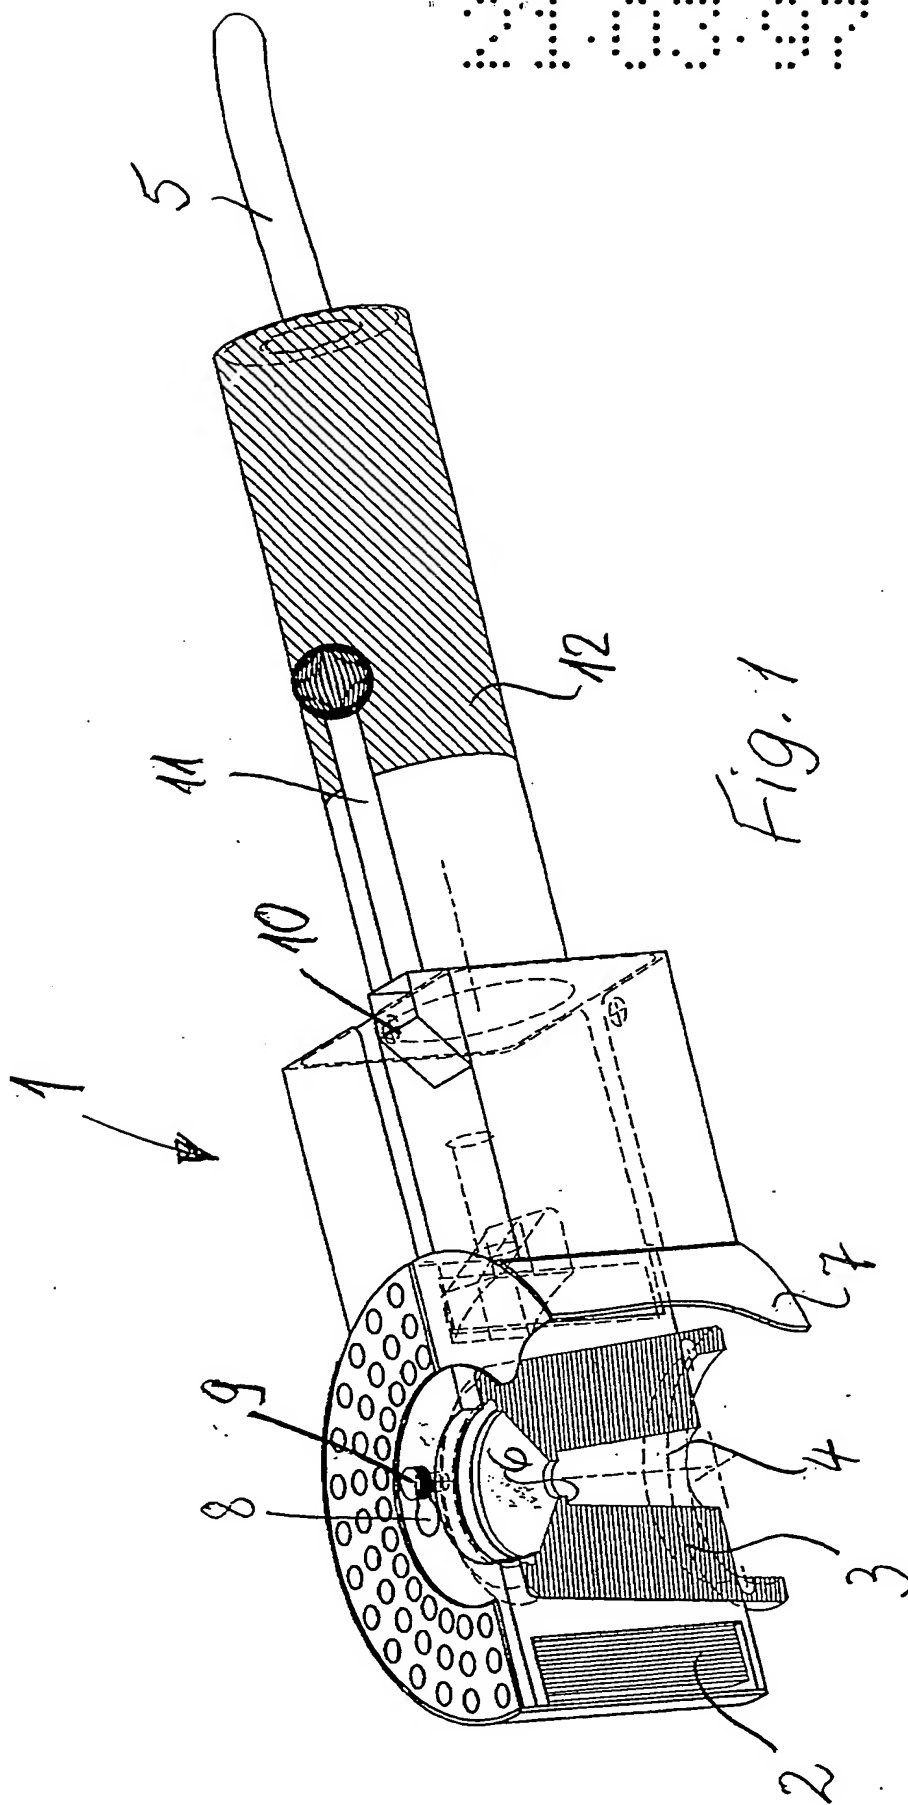

21.03.97

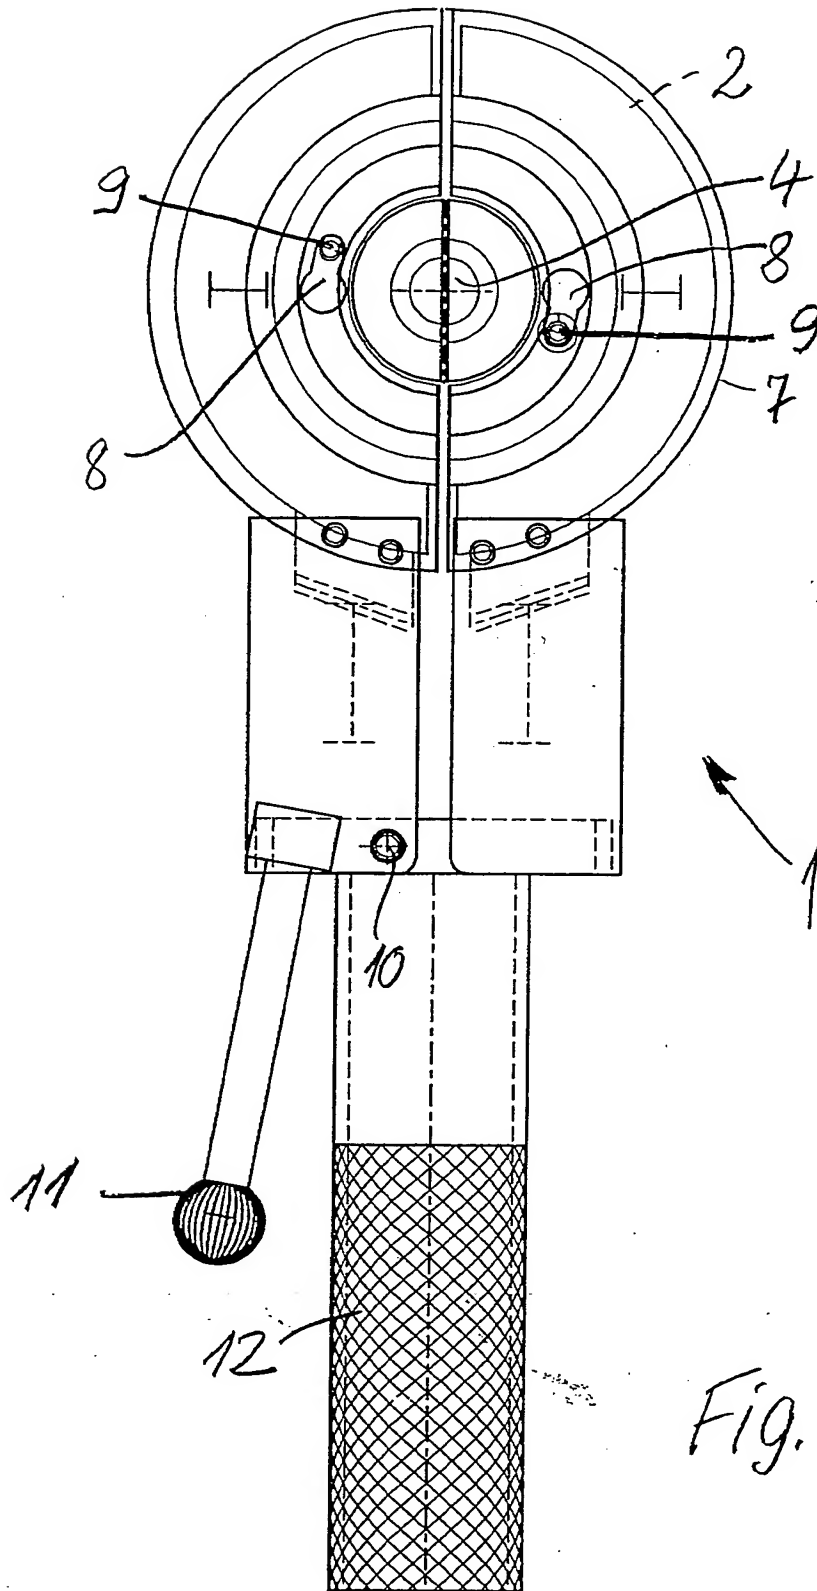

21.03.97

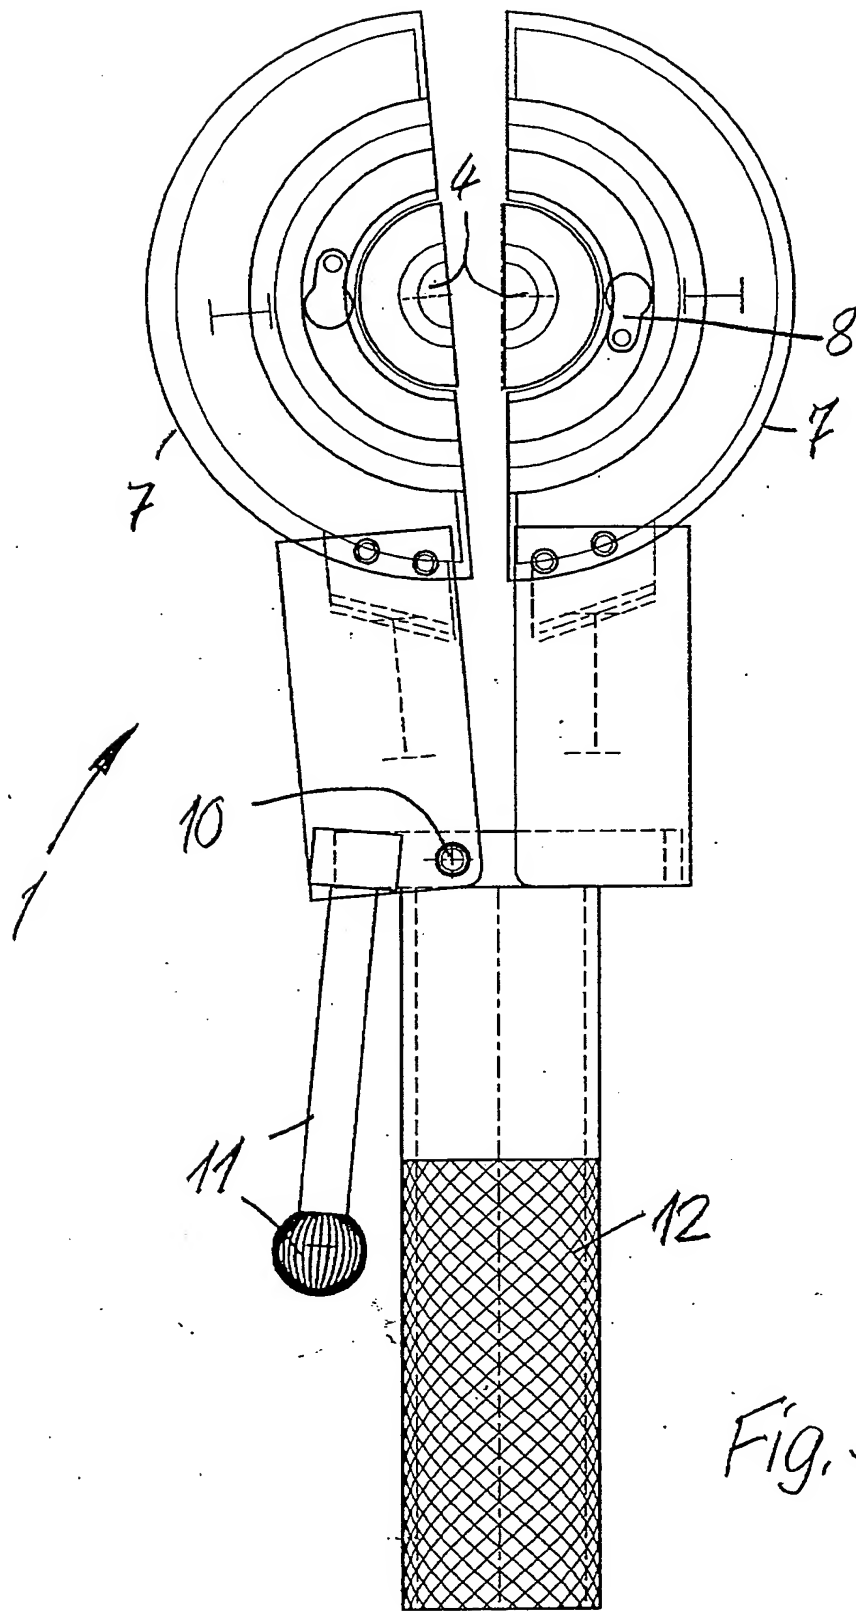


Fig. 3

21.03.97

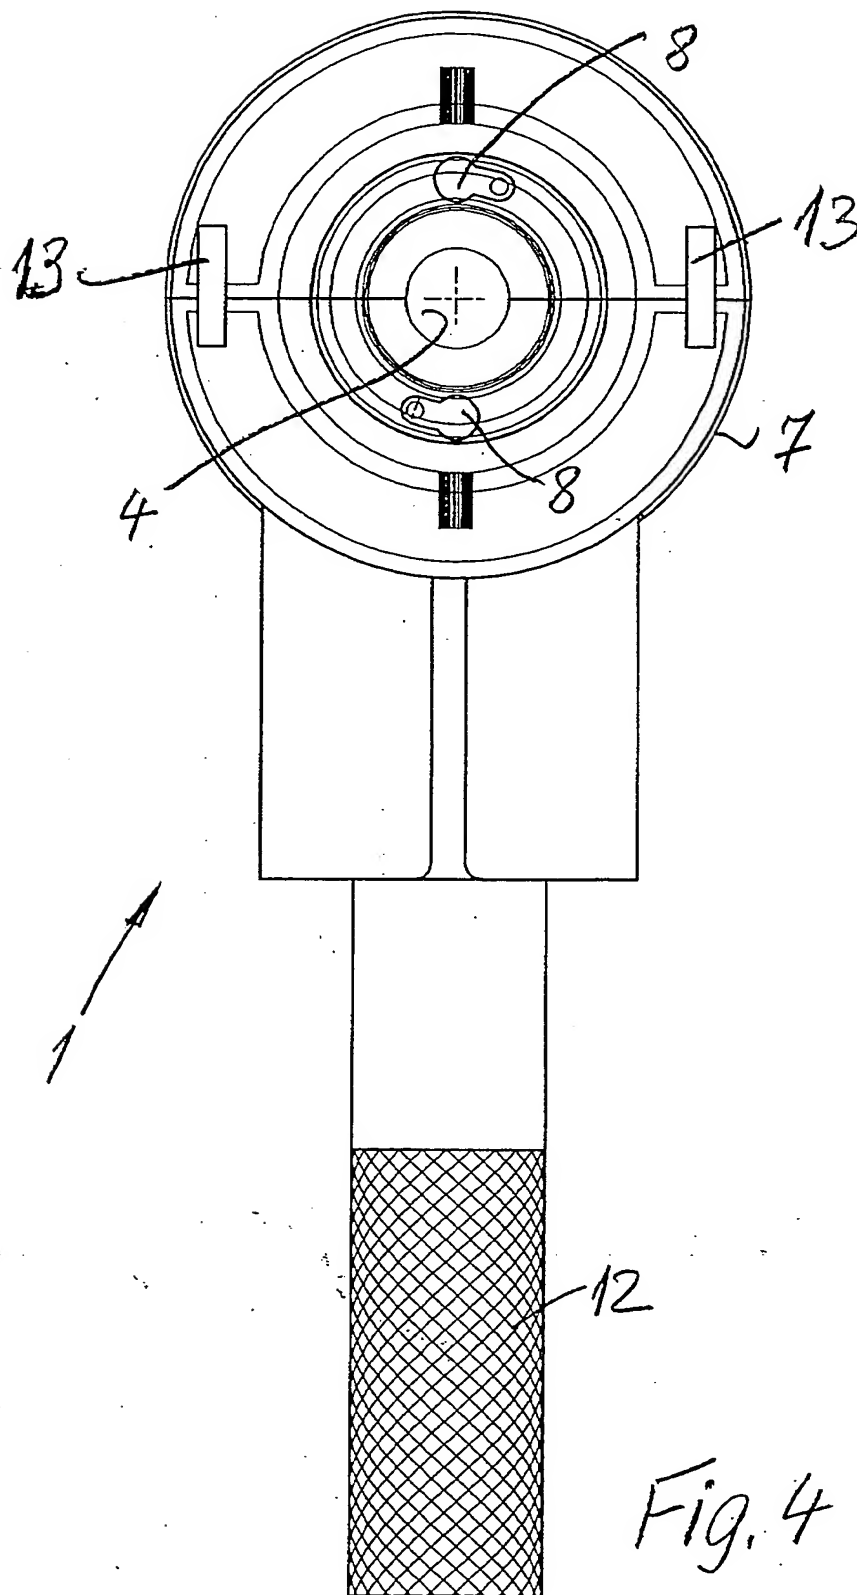


Fig. 4



21.03.97

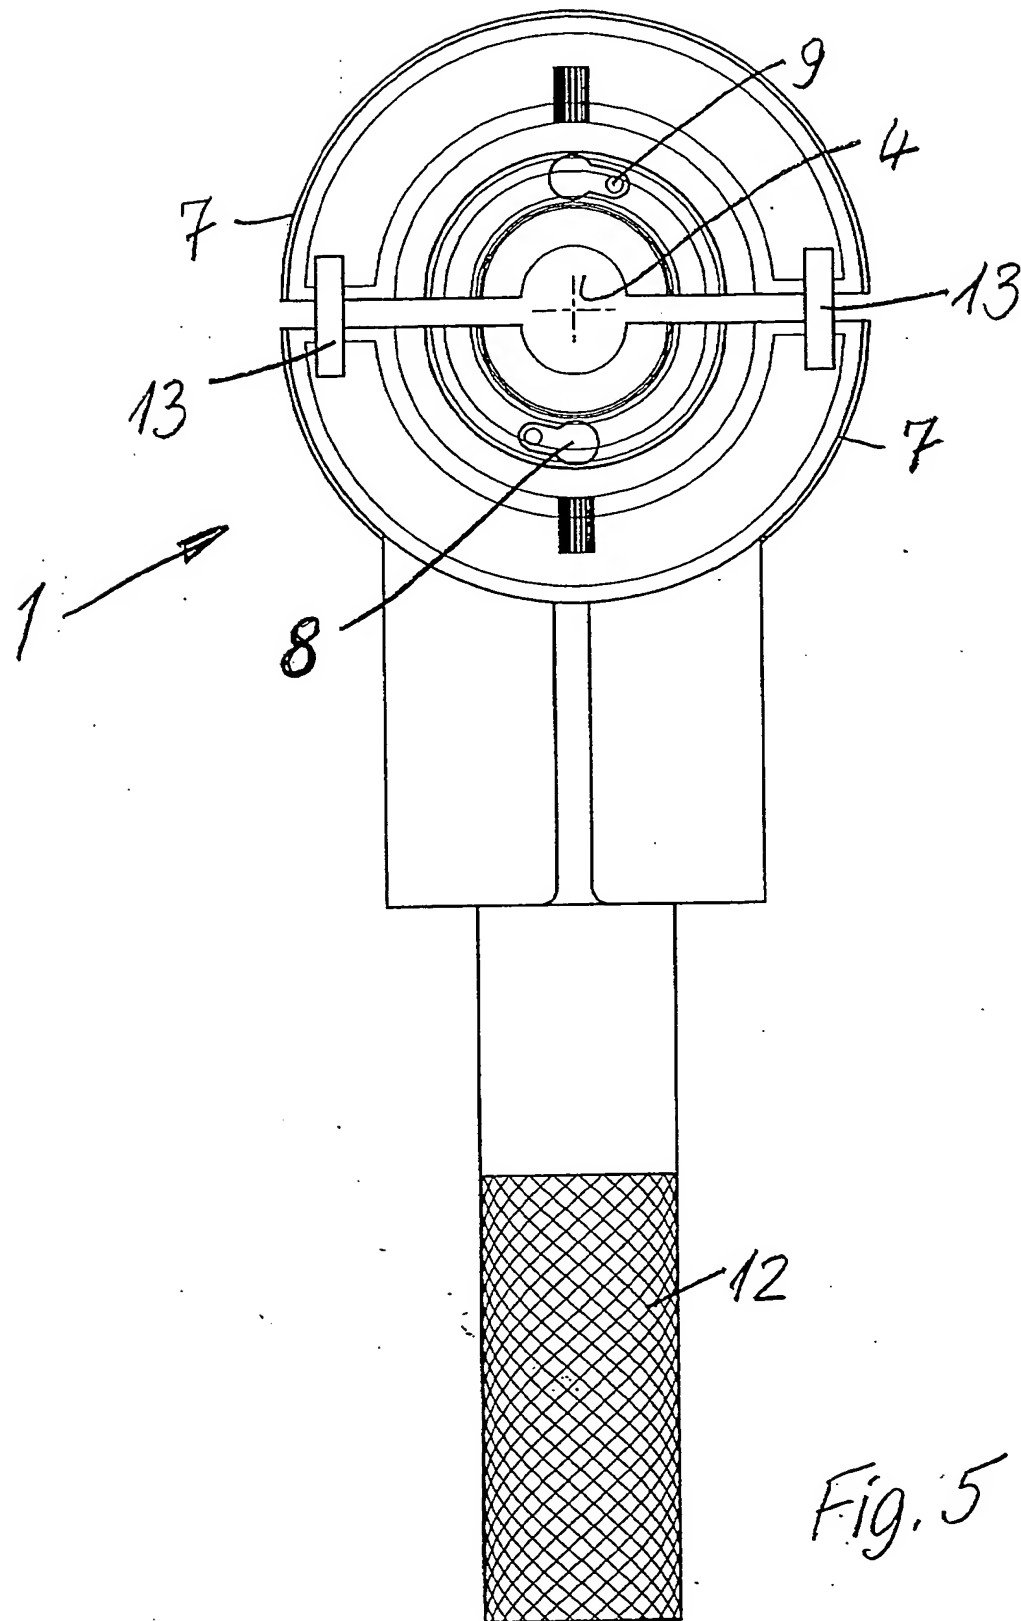


Fig. 5

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**